

Местная православная религиозная организация «Сестричество  
во имя благоверного царевича Димитрия» Московской Епархии Русской Православной церкви  
Юридический адрес: 119049, Москва, Ленинский проспект, дом 8, корп. 12

**О устранении нарушений, выявленных в ходе проверки  
органом муниципального контроля (надзора) Акт №26-1-1 от 16.03.2021 г.**

№ п/п	Наименование выявленных нарушений	Мероприятия по устранению нарушений	Результат и срок исполнения
1	2	4	7
1.	На объекта защиты для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений (имеются лифтовые холлы , отсутствует подпор воздуха, отсутствует связь с помещением дежурного персонала, ведущим круглосуточное дежурство, не соблюдается предел огнестойкости дверей лифта) (Рабочий проект №09/4/2011ПБ Альбом 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»)	Установка приточной противодымной вентиляции (подпор воздуха) в лифтовых холлах  Установка телефонной связи лифтовых холлов 1,2 и 3 этажей с помещением дежурного персонала	В процессе работы  Выполнено
2.	На объекте защиты ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, менее 1,35м (фактическая варьируется от 1м до 1.11м.). (Рабочий проект №09/4/2011ПБ Альбом 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»).	Заказать новый расчет пожарных рисков	В процессе работы
3.	На объекте защиты ширина лестничных площадок менее требуемой ширины марша (большая часть площадок). (Рабочий проект №09/4/2011ПБ Альбом 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»).	Заказать новый расчет пожарных рисков.	В процессе работы
4.	На объекте защиты настенные звуковые оповещатели расположены на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм. (все оповещатели)	Переустановить настенные звуковые оповещатели в помещениях богадельни.	Выполнено
5.	На объекте защиты в пороге дверного проёма допускается перепад	Устройство ступеньки в проёме	Выполнено

№ п/п	Наименование выявленных нарушений	Мероприятия по устранению нарушений	Результат и срок исполнения
	высот пола более 50 мм. В местах перепада высот не предусмотрены пандусы с уклоном не более 1:6 (имеется одна ступень высотой 70 мм. Перед входом в техническое помещение на 3-м этаже).	дверного проёма алтарной комнаты менее 50 мм. и сооружение уклона не более 1:6	
6.	На объекте защиты допускается размещение оборудования, в результате которого уменьшается зона действия систем противопожарной защиты, а именно автоматических установок пожаротушения (в части комнат размещены подъёмные механизмы для МГН в 80 мм. под спринклерами)	Произвести перенос спринклеров от направляющих подъёмных устройств.	Письмо обслуживающей организации
7.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил очистку воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Заключить договор с организацией на очистку воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением акта, сделать запись в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	Выполнено
8.	На объекте защиты двери шахты лифта в безопасных зонах лифтовых холлов имеют предел огнестойкости менее EI 60 (фактическая EI 30). (Рабочий проект №09/4/2011ПБ Альбом 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»).	Замена существующего лифта на лифт для транспортирования пожарных подразделений	В процессе работы
9.	На объекте защиты помещение насосной станции не оборудовано телефонной связью с помещением дежурного персонала, ведущим круглосуточное дежурство.	Установка телефонной связи в помещении насосной станции с помещением дежурного персонала.	Выполнено
10.	На объекте защиты в перегородках 1-го типа выполняющих функцию противопожарных преград (EI 45) (стена, разделяющая лестничную клетку и вестибюль) отсутствует заполнение проёма 2-го типа для заполнения проёмов в противопожарных преградах.	В проёме между лестничным маршем и холлом установить стену 2-го типа (в пол кирпича), в комнате дежурных снести часть перегородки холла и дверь.	Выполнено
11.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие на каждом насосном пожарном агрегате таблички с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.	Установка на пожарных насосах табличек с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.	Выполнено
12.	На объекте защиты при изменении законного владельца объекта защиты отсутствует декларация пожарной безопасности с	Написать новую декларацию	В процессе работы

№ п/п	Наименование выявленных нарушений	Мероприятия по устранению нарушений	Результат и срок исполнения
	уточненными сведениями.		
13.	На объекте защиты класса Ф1.1 высотой более 10 метров, не предусмотрены лифты для транспортирования пожарных подразделений.	Замена существующего лифта на лифт для транспортирования пожарных подразделений	В процессе работы
14.	На объекте защиты не предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции в шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений».	Установка приточной противодымной вентиляции в шахту.	В процессе работы
15.	В Расчете пожарного риска выявлено четыре несоответствия	Заказать новый расчет пожарных рисков	В процессе работы

СОГЛАСОВАНО:

Инженер по эксплуатации зданий,  
сооружений и технических средств

\_\_\_\_\_ Полетаев Д.В.